

งานตรวจสอบสภาพอาคาร และการเสริมกำลังโครงสร้าง

อาคารสถานทูตไทยที่ถูกเพลิงไหม้ ณ กรุงพนบ佩ก ประเทศกัมพูชา

Building Health Inspection and Structural Strengthening : A Case Study of the Burnt-out Royal Thai Embassy Building at Phnom Penh, Cambodia

บทคัดย่อ

จากเหตุการณ์ประห้วงและจุดไฟเผาสถานทูตไทย
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2546 เป็นผลทำให้อาคารได้รับความเสียหายทั้งส่วนที่เป็น¹
สถาปัตยกรรมและโครงสร้าง การไวรัสบูรุษซึ่งมีอาการเพื่อ²
ให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมจึงจำเป็นต้องทำการทั่งส่องส่วนควบคู่กัน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคารนั้นได้ทำการตรวจสอบ
ประเมินสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างก่อนแล้วจึง³
กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการตรวจประเมินสภาพ
อาคารนั้นประกอบไปด้วย การสำรวจ ตรวจสอบ และทดสอบ
ซึ่งการตรวจสอบและทดสอบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวิธีแบบไม่ทำลาย
(Nondestructive Test) มีการตรวจสอบแบบทำลายบางส่วน
ได้แก่การทำ Coring Test เพื่อนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับ⁴
ผลตรวจสอบแบบไม่ทำลายและเชียนเป็นกราฟความสัมพันธ์⁵
ที่เรียกว่า Strength Relationship ไว้ใช้ปรับแก้ค่าที่ได้จากการ
การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย นอกจากนี้ยังทำการทดสอบกำลัง⁶
รับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างส่วนที่ร้าวแรงด้วยรับผลการทดสอบ
จากเหล็กไนโตรเจน เกิน แผ่นพื้นที่อยู่ต่างกันตามเดิม⁷
เพลิงไหม้ โดยทำการทดสอบทั้งก่อนและหลังเสริมกำลังด้วย
แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ ผลทดสอบที่ได้ให้ความมั่นใจว่าแผ่นพื้น
ที่เสริมกำลังแล้วสามารถใช้งานได้ต่อไป

riots with widespread protest and deconstruction of the Royal Thai Embassy in Phnom Penh, Kingdom of Cambodia, the Thai Embassy building was badly damaged both architectural and structural components by the setting fire. Repair and restoration the building to its normal functions were simultaneously carried out. For structural matters, structural strength and stabilities were preliminary investigated via various inspection techniques, to set guideline for improvement. Inspection techniques for the building are surveying, investigation, and testing. Most of the investigations and tests were nondestructive tests. However, the executed destructive tests involved coring test which the results were compared with those from the nondestructive tests. A graph showing strength relationship between destructive and nondestructive tests could therefore be built for correction adjustment to nondestructive tests. Actual structural load test of the burnt members, especially flexural members such as floors directly exposed to fire, were performed before and after strengthening with carbon fiber sheets. The

Abstract

As a result of January 29, 2003 anti-Thai

test results provided confidence in using the strengthening structure.

1. บทนำ


จากการซุ่มนุมประท้วงและเพาอาคารสถานทูตไทย ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 ทำให้อาคารทั้งหมดซึ่งมีจำนวนสามหลังได้รับความเสียหาย การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจ้าเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อไปได้หรือไม่ มีส่วนใดต้องซ่อมเสริมกำลังก่อนการใช้งานและมีส่วนใดที่ควรทบทวน ดังนั้นสิ่งที่ควรทำเป็นลำดับแรกคือทำการตรวจสอบประเมินสภาพของอาคาร ผลของการตรวจสอบอาคารจะทำให้ทราบความเสียหายและกำลังของโครงสร้างที่ยังคงมีอยู่ ทำให้กำหนดแนวทางการแก้ไขได้แน่นอนขึ้นและช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารต่อไป

การตรวจสอบประเมินสภาพอาคารสถานทูตไทยได้ริบมต่อเนื่องการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และเสร็จวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้อายัดแนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตามที่ได้กล่าวข้างต้น ผลการตรวจสอบประเมินทำให้ทราบว่าโครงสร้างที่เป็นองค์กรีตเสริมเหล็กยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีโครงสร้างรับแรงดัดบางส่วนที่ต้องเสริมกำลังเพิ่มเติม ว่าเกิดรอยแตกร้าวตรงตำแหน่งเหล็กเสริมรับไม้เอนต์ล์บในขณะทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก แม้ว่าผลการวิเคราะห์จะแสดงว่ารอยแตกร้าวนี้ไม่ได้เกิดจากการรับน้ำหนักบรรทุกทดสอบไม่ได้ก็ตาม แต่การเสริมกำลังที่เป็นวิธีการที่ช่วยทำให้โครงสร้างส่วนนั้นมีพฤติกรรมการรับน้ำหนักที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่ารับอย่างไรที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากการรับน้ำหนักบรรทุกทดสอบซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร

สถานทูตไทยประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ประกอบด้วยอาคารสามหลัง ได้แก่ อาคาร A เป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น อาคาร B เป็นอาคารเดี่ยงรับรองชั้นเดียว และอาคาร C เป็นบ้านพักของคนงาน มีความสูงสองชั้น

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งการจัดวางของอาคารทั้งสามหลัง อาคาร A ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ใกล้กันในใหญ่มากที่สุด จึงเป็นอาคารหลังแรกที่ผู้ซุ่มนุมบุกรุกเข้าถึงและวางแผนเพลิง ตำแหน่งที่ถูกวางเพลิงเป็นตำแหน่งด้านขวาชั้นล่างของอาคาร (เมื่อมองเข้าหาอาคารจากถนน) อาคาร B และ C เป็นอาคาร

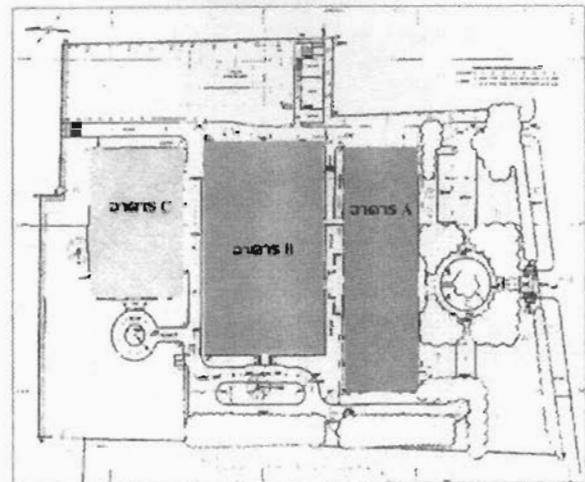

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งอาคาร A, B และ C ด้านขวามือเป็นถนน

ถัดมาที่ถูกทบทวนทำลายและวางแผนเพลิง คนไทยหนีออกจากสถานทูตทางด้านหลังอาคาร C เแล้วไปชั้นเริ่มเมื่อน้ำท่วมอยู่ห่างจากตัวอาคาร C ประมาณ 100 เมตร

3. การสำรวจ ตรวจสอบ และทดสอบ

3.1 การสำรวจ

สำรวจทำ Mapping แสดงความเสียหายของส่วนโครงสร้างอาคารทั้งหมด การทำ Mapping นั้นพิจารณาจาก การเดินสำรวจและระบุตำแหน่งความเสียหายลงในแบบแปลน จัดทำตารางจำแนกรายดับความเสียหายที่เกิด แบ่งชนิดของโครงสร้าง เช่น โครงสร้างรับแรงดัด โครงสร้างรับแรงอัด และจัดแบ่งประเภทตามวัสดุที่ประกอบเป็นโครงสร้างนั้น การสำรวจและจัดแบ่งประเภทเท่านี้ทำให้สามารถระบุในเบื้องต้น คือ

- โครงสร้างส่วนใดที่ควรทบทวนทำลาย
- โครงสร้างใดสามารถนำมาใช้งานได้ แต่ควรทำการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือเสริมกำลังก่อนใช้งาน

• โครงสร้างใดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ ซึ่งอาจไม่ต้องทำการตรวจสอบได้ เลย หรืออาจตรวจสอบเพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบตำแหน่งที่ถูกเพลิงไหม้

ผลการสำรวจข้างต้นทำให้ลดขอบเขตของการตรวจสอบหรือทดสอบให้แคบลง เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผลและการแก้ไข


3.2 การตรวจสอบ

หลังจากจำแนกความเสียหายตามหัวข้อที่ 3.1 และจัดทำการตรวจสอบโครงสร้างที่จัดอยู่ในเกณฑ์ไม่เสียหายรุนแรง ถึงขั้นบิดตัวเสียรูปจนยากต่อการใช้งาน โดยทำการตรวจสอบดังนี้

3.2.1 ตรวจสอบกำลังคงองค์กรีตแบบไม่ทำลายด้วย

Rebound Number Test หรือที่เรียกว่า Schmidt Hammer Test ตรวจสอบอาคารห้องสมุดหลังแบบสูญตัวอย่างรวมจำนวนห้องห้องละ 50 จุด

การตรวจสอบบวชนี้อาจได้ค่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตัวแทนที่กดเครื่องมือทดสอบตรงกับตัวแทนของหินในคอนกรีต ซึ่งจะทำให้ได้ค่าสูงเกินความจริง ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการกำหนดให้กดทดสอบเป็นจำนวน 12 ค่า ณ ตัวแทนที่ต้องการตรวจสอบ โดยทำเป็นตารางดังแสดงในรูปที่ 2 นำ Rebound Number ทั้ง 12 ค่าที่อ่านได้มาหาค่าเฉลี่ย แล้วพิจารณาว่ามีค่าใดค่าหนึ่งใน 12 ค่านั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 7 หน่วยหรือไม่ หากพบว่ามีให้ตัดค่านั้นทิ้งแล้วเฉลี่ยใหม่ หากไม่มีก็ถือว่าใช้ค่าเฉลี่ยนั้นได้เลย ในกรณีที่มีคามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 7 หน่วยตั้งแต่สองค่าขึ้นไป จะทำการทดสอบใหม่ นอกจากนี้ก่อนการทดสอบจะสักผิดปุ่นด้วยอุกและขัดผ้าให้เรียบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้มากที่สุด

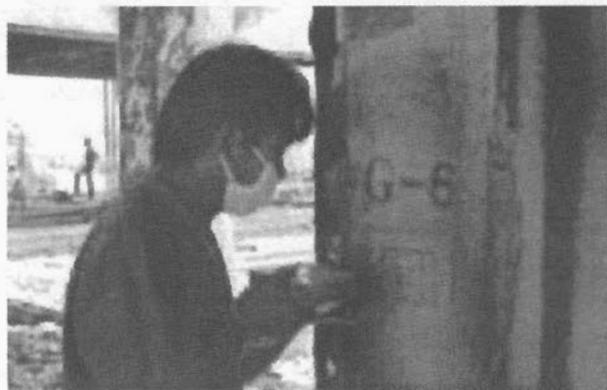

รูปที่ 2 ช่องตารางทำ Rebound Number Test

3.2.2 ตรวจส่องคุณภาพคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test หรือ PUNDIT Test ตรวจโดยแบบส่งตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 45 จุด

วิธีนี้เป็นการใช้ค่าลี่ความสั่นสะเทือนวิ่งผ่านตัวกล้อง
ที่ต้องการตรวจสอบ แล้ววัดเวลาที่ค่าลี่นิ่งผ่าน โดยปกติแล้วค่าลี่
จะนิ่งผ่านตัวกล้องที่มีความหนาแน่นมากได้ดีกว่าความหนาแน่น
น้อย ดังนั้นหากค่อนกริตมีรูพรุนหรือรอยแตกร้าว ค่าลี่จะสิ่ง
จะใช้เวลาเดินทางผ่านมากกว่าค่อนกริตที่มีเนื้อสໍາรวมกัน

เนื่องจากความเร็วของคลื่นเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต และเป็นสัดส่วนผกผันกับรากที่สองของความหนาแน่นคอนกรีต ถ้าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตเป็นสัดส่วนกับรากที่สองของกำลังคอนกรีต (ACI 318) ดังนั้น ความเร็วของคลื่น (Pulse Velocity) จะเป็นสัดส่วน

กับรากที่สืบท่องก้าลังตอนกรีต แสดงว่าก้าลังตอนกรีตที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อความเร็วเครื่องสิ่นน้อยมาก การตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบค่าก้าลังตอนกรีตโดยตรง แต่เมื่อความหมายของที่จะใช้ตรวจสอบคุณภาพตอนกรีต

3.2.3 ตรวจสอบกำลังคุณภาพแบบ CAPO Test เลือกตรวจสอบคุณภาพเสาระดับ 4 ตั้งแต่ระดับ 3 และ 4 แสดงการทดสอบ และดำเนินการทดสอบของแต่ละอาคารตามลำดับ



รูปที่ ๓ ทดสอบ CAPO Test

3.2.4 ตรวจสอบการเกิดคาร์บอเนชัน และปริมาณคลอร์ไฮด์ในคอนกรีต โดยเจาะรูคอนกรีตที่เส้าและคานแล้วนำตัวอย่างต่อนกริตไปทดสอบหาปริมาณคลอร์ไฮด์ รูที่เจาะแล้วนั้นทดสอบหาสารบอเนชันด้วยการฉีดสารละลาย Phenolphthalein หากคอนกรีตยังมีสภาพความเป็นด่างจะปรากฏเป็นสีม่วง นั่นแสดงว่าคอนกรีตยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการบ่อนไดออกไซด์หรืออากาศที่เหล็กเข้าไปทำปฏิกิริยาภายในถ้าเด็ดแล้วไม่ปรากฏสีแสดงว่าคอนกรีตมีสภาพเป็นกลาง เพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์แทรกซึมเข้าไปทำปฏิกิริยา กับแคลเซียมไอก索ร่าไซด์ ในเนื้อคอนกรีต สภาพคอนกรีตที่เป็นกลาง เช่นนี้จะเอื้อโอกาสให้เหล็กเป็นสนิมได้ง่าย สำหรับอาคารสถานที่ทุกๆ ที่ใช้งานมาไม่นานมีโอกาสเกิดการบอเนชันไม่มากนัก แต่สำหรับการปรับปรุงครั้งใหญ่ก็เห็นสมควรที่ทำการตรวจสอบด้วย


3.2.5 Coring Test เจาะแกนคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. จำนวน 11 แท่งตัวอย่าง แก่นคอนกรีตที่เจาะจากอาคาร A เป็นตัวแทนที่ไม่ถูกเพลิงไหม้ เพื่อใช้มีรีบันเทียบกับแกนคอนกรีตอาคาร B และ C ที่ถูกเพลิงไหม้

นำแก่นคุณกรีฑาฯ มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ

แล้วนำกำลังคอนกรีตที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการตรวจสอบแบบไม่ทำลายในตัวແเน่งใกล้เคียงกัน เอียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ (Strength Relationship) เพื่อให้ปรับแก้ผลการทดสอบแบบไม่ทำลายในตัวແเน่งอื่น

3.3 การทดสอบกำลังรับน้ำหนัก

เลือกทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นในอาคาร A ซึ่งอยู่ที่ร้านสองและอยู่ตรงกับตัวແเน่งที่ถูกวางแผนเป็นตัวແเน่งแรก พื้นผิวนี้เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ มีขนาด 6.00×8.00 ม. และหนา 10 ซม. กำหนดให้รับน้ำหนักบรรทุก จช. 300 กก./ม.² ทำการทดสอบโดยใช้น้ำเป็นน้ำหนักบรรทุก และทดสอบตามมาตรฐาน ACI 318-89 รูปที่ 4 แสดงตัวແเน่งพื้นของอาคาร A ที่ทำการทดสอบ

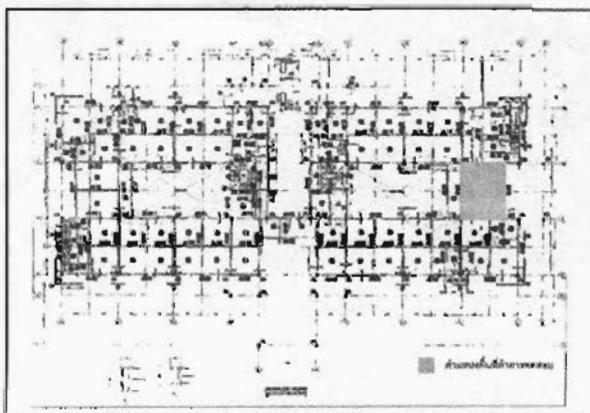

รูปที่ 4 แผนผังแสดงตำแหน่งพื้นชั้นสองของอาคาร A ที่ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก

4. ผลสำรวจ ตรวจสอบ และทดสอบ

4.1 จากการสำรวจและทำ Mapping จำแนกความเสียหายของโครงสร้าง ได้ผลสรุปดังนี้

- พบร่องรอยความเสียหายมากที่สุด โครงสร้างค้างเป็นเหล็กบิดตัว เสียรูปมาก พื้นชั้นสองเก็บทุกผืนเกิด Spalling และแฉ่นตัวอย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นสมควรอ่อนตัวแล้วร้าวใหม่

- อาคาร B โครงสร้างเหล็กหลุ่ร่วงลงมาทำให้ต้องทำโครงสร้างใหม่ทั้งหมด ในส่วนของโครงสร้างคอนกรีตได้แก่ เสา พื้น และคาน มีเข้าคันจับเต็มทั่วบริเวณ แต่ไม่เกิดการแฉ่นตัวหรือบิดตัว จึงกำหนดให้ทำการตรวจสอบโครงสร้างเฉพาะในส่วนที่เป็นคอนกรีต ตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ 3.2

- อาคาร A ซึ่งเป็นอาคารแรกที่ถูกวางแผน กลับมีความเสียหายน้อยที่สุด ตัวແเน่งที่เพลิงไหม้มากที่สุดในอาคาร

คือบริเวณด้านขวา (มองจากถนนใหญ่) และอยู่บริเวณชั้นล่าง เท่านั้น จึงทำการตรวจสอบโครงสร้าง เช่นเดียวกับอาคาร B

4.2 ผลทดสอบกำลังคอนกรีตจาก Coring Test ภายหลังจากการปรับแก้ค่าตามมาตรฐาน ASTM C42 ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตัวอย่างคอนกรีตที่เจาะจากพื้นาอาคารห้องสมนัส และกำลังคอนกรีตที่ทดสอบได้

Specimen No.	Cross section Area (cm ²)	Total Load (kN)	Ultimate Strength (kg/cm ²)	R/D Ratio	Ultimate Strength (kg/cm ²)	Average Ultimate Strength (kg/cm ²)
A-11	76.39	20.01	262.67	1.00	232.01	
A-12	77.89	24.37	314.09	0.97	273.26	
B-1	78.98	26.16	329.67	1.00	302.31	
B-2	78.87	21.62	282.16	1.22	259.09	
B-3	77.44	25.79	223.01	0.98	219.72	
C-4	77.29	31.44	308.75	0.78	363.37	
C-6	77.44	27.84	366.84	1.11	321.36	
C-6	77.29	23.38	302.96	1.11	272.35	
C-7	78.07	20.06	246.94	0.90	231.48	
C-8	77.91	21.10	232.83	1.00	226.62	
C-9	77.78	20.65	205.77	0.89	205.30	

ตารางที่ 2 ด้านซ้ายเป็นค่ากำลังคอนกรีตทั้ง 50 ตัวอย่าง และด้านขวาเป็นการหาค่า Tenth Percentile Strength

Concrete Strength (kg/cm ²)	จำนวนตัวอย่าง	Descriptive statistic	
204	1		
224	3		
226	1		
238	1		
253	4		
268	8		
282	1		
283	6		
297	3		
312	8		
327	2		
328	1		
341	3		
358	3		
371	1		
386	2		
430	1		
445	1		
จํานวนตัวอย่าง	50		
Mean Y = 269.14 kg			
$\sigma_y = 51.4452$ kg			
K = 158			
Tenth percentile strength = $Y - K\sigma_y$			
218.805 > 0.95 (C)			

4.3 นำผล Rebound Number Test ที่درجกับตัวແเน่ง เจาะแก่นคอนกรีต (Coring Test) มาหาความสัมพันธ์เป็น Strength Relationship

ค่า Rebound Number Test ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด 50 ชุด นำมาหาค่ากำลังคอนกรีตจาก Strength Relationship และค่าวนวนหา Tenth Percentile

Strength ได้เท่ากับ 218.89 กก./ซม.² ดังแสดงในตารางที่ 2

4.4 ผลตรวจสอบอื่น

4.4.1 ผลการทดสอบ CAPO Test ได้ค่ากำลังคอนกรีตเท่ากับ 219.50 กก./ซม.²

4.4.2 ผลตรวจสอบด้วย PUNDIT Test ได้ผลว่าคุณภาพของคอนกรีตจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

4.4.3 ควรบอเนชันในคอนกรีต (Carbonation Depth Test) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2 ซม. และปริมาณคลอร์ไวน์ในคอนกรีตเฉลี่ย 0.17%

4.5 ผลทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น เนื่องจากขณะทดสอบน้ำหนักบรรทุกสูงสุด พื้นเกิดการแตกร้าวที่บริเวณขอบคาน จึงต้องยุติการทดสอบและปลดน้ำหนักบรรทุกออกหันที่ ค่าการแย่นตัวที่รับได้มากสุดคือ 2.25 มม. เมื่อปลดน้ำหนักบรรทุกออกแล้ววัดค่าการแย่นตัวคงที่ได้เท่ากับ 0.40 มม. แผ่นพื้นมีการศีนตัว 1.85 มม. คิดเป็น 82% ของการแย่นตัว

Passive Environment อย่างเดียวที่ทำให้ Oxide ของเหล็กยังคงเสถียรภาพอยู่ได้ไม่เกิดสนิม


● เนื่องจากพื้นของอาคาร A ที่ทำการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก เกิดการแตกร้าวบริเวณตัวแน่นโ莫เมนต์ลบ จึงต้องยุติการทดสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ลักษณะที่พื้นแตกร้าวเห็นได้อาจทำให้เข้าใจว่าเหล็กเสริมที่รับโมเมนต์ลงรับแรงดึงไม่เท่าจึงเกิดการยืดตัว และนั่นอาจแสดงว่าพื้นรับน้ำหนักไม่ได้ แต่ความเป็นจริงแล้วด้วยน้ำหนักบรรทุกที่ทำการทดสอบไม่น่าจะทำให้เกิด Tensile Stress เกินกว่ากำลังของเหล็กเสริมจะรับได้ รอยแตกร้าวอาจเรียกว่าก่อนแต่เมื่อนำมาเก็บมาก็จะหายที่จะพบเห็น เมื่อทดสอบน้ำหนักบรรทุกพื้นมีการเปลี่ยนตัวทำให้รอยแตกร้าวยายให้ญี่ปุ่นจนเห็นได้ชัด สาเหตุหลักของการแตกร้าวน่าจะเกิดจากเหล็กเสริมได้รับความร้อนทำให้สูญเสียกำลังและเกิดการยืดตัว ประกอบกับต้องรับแรงดึงเนื่องจากโมเมนต์ลบจึงยิ่งเป็นตัวเร่งทำให้เหล็กยืดตัวมากและเกิดการแตกร้าวในที่สุด

5. บทวิเคราะห์

● เป็นที่น่าสังเกตว่ากำลังคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบคอนกรีตตรงตัวแน่นที่ไม่โดยเฉลี่ยให้มีของอาคาร A (252.65 กก./ซม.²) มีค่าใกล้เคียงกับกำลังคอนกรีตที่กำหนดในแบบแปลนก่อสร้างเดิม (240 กก./ซม.²) แต่กำลังคอนกรีตของอาคาร B และอาคาร C กลับมีค่าสูงกว่า โดยเฉพาะอาคาร C ซึ่งโดยเฉลี่ยให้มีมากที่สุด กำลังคอนกรีตที่ทดสอบได้มีค่ามากที่สุด ผลที่ได้อาจขัดกับค่าอธิบายตามหลักวิชาการที่กล่าวว่ากำลังและค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตจะมีค่าลดลงเมื่อยูกเพลิงให้มี แต่จากการตรวจสอบสภาพอาคารที่ถูกเพลิงให้มีหลายแห่งพบว่ากำลังคอนกรีตที่ได้จากการทำ Coring Test ซึ่งน่าจะให้ผลเป็นที่เชื่อถือมากที่สุดกลับได้ค่าสูงกว่าเดิม ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะความร้อนจากเพลิงให้มีทำให้ความซึ้นในคอนกรีตระเบยกอก คอนกรีตจึงเปลี่ยนสภาพเป็นแข็งขึ้น แต่ก็อาจทำให้มีสภาพเปราะมากขึ้นด้วย ดังนั้นหากจะต้องใช้งานในส่วนดังกล่าวควรคำนึงถึง Ductility ของคอนกรีตด้วย

● Tenth Percentile Strength จาก Rebound Number Test เท่ากับ 218.89 กก./ซม.² >0.8sf_{c'} (ค่า sf_{c'} คือค่ากำลังอัծของคอนกรีตที่ระบุในแบบเท่ากับ 240 กก./ซม.²) แสดงว่าคอนกรีตยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้

● ผลการตรวจสอบค่าบอเนชันและปริมาณคลอร์ไวน์ในคอนกรีตแสดงว่าคอนกรีตยังคงมีสภาพเป็นด่าง เป็น

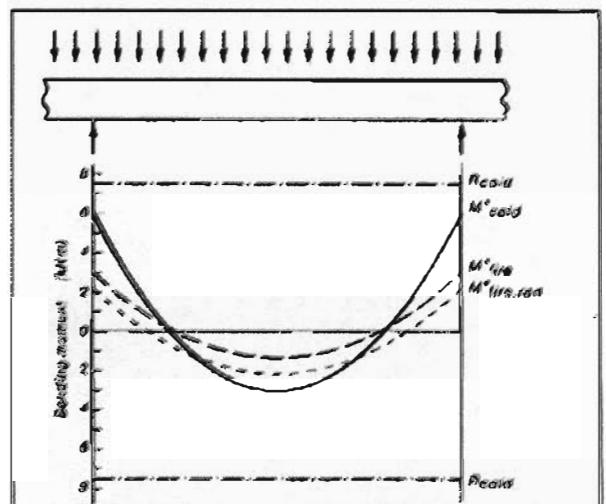

รูปที่ ๕ โมเมนต์ในโครงสร้างรับแรงดัดที่มีความต่อเนื่องหลายช่วง เปรียบเทียบกับกำลังต้านทานแรงดัดของหน้าตัด

โดยที่ไปพบว่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่โดยเฉลี่ยให้มี จะเกิดการแตกร้าวที่ตัวแน่นโมเมนต์ลบ ข้อสังสัยว่าทำไม่ จึงมีน้ำหนัก อาจอธิบายได้โดยพิจารณาจากรูปที่ ๕ โครงสร้างรับแรงดัดที่มีความต่อเนื่องจะมี Moment Curve ดัง ลักษณะที่แสดงในรูป (M^*_{cold}) สำหรับสัน R_{cold} คือกำลังต้านทานรับแรงดัดของ Section ในภาวะปกติ เห็นได้ว่า ระยะห่างระหว่างโมเมนต์ลบกับ R_{cold} น้อยกว่าระยะห่าง ระหว่างโมเมนต์บวกกับ R_{cold} เมื่อยูกเพลิงให้มีกำลังต้านทาน

รับแรงด้วยลอดลงและทำให้บริเวณที่เป็นโมเมนต์ลงถึงจุด Yield ก่อน ด้วยเหตุนี้รอยแตกร้าวจะเกิดที่ขอบคานด้านบนมากกว่าที่จะเกิดใต้ห้องพื้นซึ่งเป็นโมเมนต์บาก


6. การแก้ไข

เนื่องจากพื้นไม่รอยแตกร้าวในตำแหน่งที่แสดงให้เห็นว่ากำลังรับน้ำหนักของพื้นมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานจึงได้ทำการแก้ไข ดังนี้

- ด้ายันพื้น และซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy
- เสริมกำลังพื้นด้วยคราวน์ไฟเบอร์

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคุณสมบัติของหน้าตัดพื้น ก่อนและหลังเสริมกำลัง

Properties	Before	After
	retrofitting	Retrofitting
Area (cm^2)	1,000	1,009.7
I _{xx} (cm^4)	8,333	8,587.9
Max.Moment (t-m)	2.661	7.06

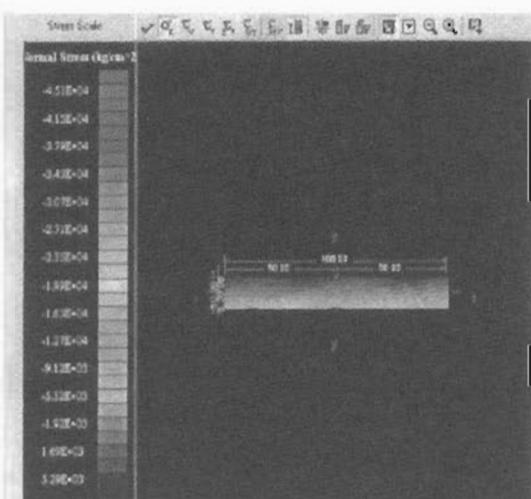

รูปที่ 6 แสดงการวิเคราะห์หน้าตัดของพื้น

แผ่นคราบอนไฟเบอร์ที่ใช้เสริมกำลังมีขนาดกว้าง 5 ซม. หนา 1.2 มม. เนื่องจากแผ่นคราบอนไฟเบอร์เป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้มาก ตำแหน่งที่ติดตั้งจะเป็นบริเวณที่เกิดความเคลื่อนไหวและเสริมกำลังทั้งสองทิศทางของแผ่นพื้น กำลังต้านทานแรงดึงของหน้าตัดเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3

7. สรุป

7.1 ผลจากการสำรวจเบื้องต้นเพื่อจำแนกรายดับความเสียหายของโครงสร้าง ทำให้ขอเชตของการตรวจสอบมีความชัดเจนขึ้น สามารถบุต爛แห่งที่จะตรวจสอบและข้อมูลที่ต้องการได้ แน่นอน ทำให้งานบูรณะง่ายขึ้น สำหรับการดำเนินงานสามารถทำควบคู่ไปพร้อมกับการตรวจสอบได้

7.2 การตรวจสอบในที่ (In-Place Test) ควรทำ Strength Relationship เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น และควรใช้ Tenth Percentile Strength ของวัสดุในการคำนวณ เสริมกำลังของโครงสร้าง มากกว่าที่จะใช้ค่าเฉลี่ยปกติ เพราะค่าเฉลี่ย ไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวอย่างที่ทดสอบได้ทั้งหมด

7.3 พื้นต่อเนื่องที่ถูกเพลิงไหม้จะเกิดรอยร้าวนริเวณโถก ขอบคาน เพราะเมื่อ Flexural Capacity ของพื้นลดต่ำลง เหล็กเสริมบริเวณโมเมนต์บากพื้นจะถึงจุด Yield ก่อน เหล็กเสริมบริเวณโมเมนต์บาก

7.4 งานเสริมกำลังโครงสร้างที่ใช้คราบอนไฟเบอร์มีความสะดวก เพราะมีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย อีกทั้งมีกำลังรับแรงดึงสูง จึงช่วยเสริมกำลังโครงสร้างในส่วนรับแรงดึงได้ดี แต่มีข้อเสียเรื่องการหลุดร่อนเมื่อสัมผัสกับความร้อนสูง เช่น โคนไฟเผา ดังนั้น การเสริมกำลังควรคำนึงถึงกรณีนี้ด้วย

8. เอกสารอ้างอิง

- (1) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, "พัฒนาระบบ การประเมิน และการซ่อมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเพลิงไหม้", โยธาสาร ปีที่ 16 พฤษภาคม-มิถุนายน 2547 หน้า 44-53.
- (2) ชเนศ วีระศิริ, "รายงานการตรวจสอบอาคาร สถานทูตไทย กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา", บริษัท พีเนส์ ชอยล์ เฮลต์ติ้ง จำกัด.
- (3) A.H.Buchanan, "Structural design for fire safety", reprinted April 2002, John Wiley & sons.
- (4) Ted key "Assesment and renovation of concrete structure", 1st ed., England, Longman Scientific & Technical, 1992.

